


M12 组装式安装指南(锁端子型), 屏蔽


步骤 1

按照以下顺序将部件装入线材

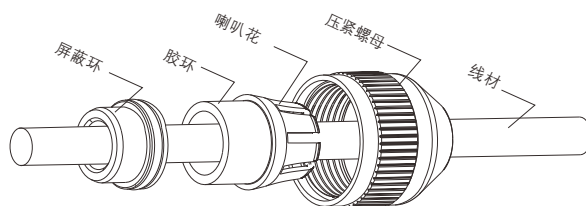


步骤 2

按照以下尺寸处理线材

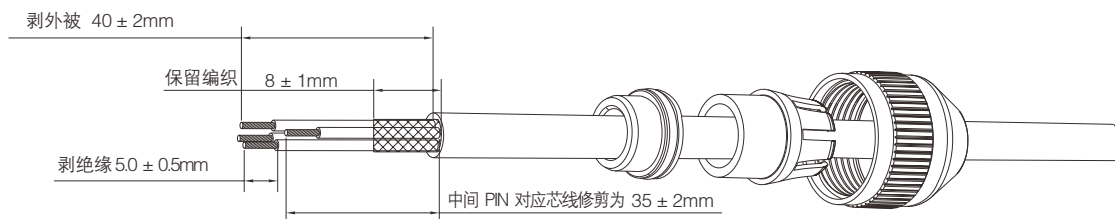


步骤 3

将编织层往后翻至屏蔽环上

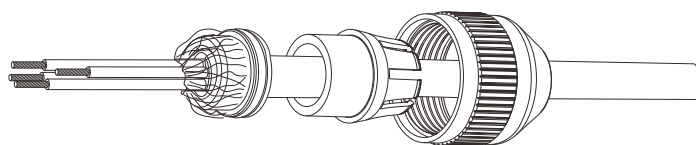


步骤 4

将屏蔽环推入主体, 并将胶环和喇叭花往前推至屏蔽环, 接着拧紧压紧螺母 (扭矩为: 1.0Nm)

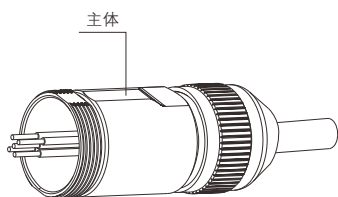

步骤 5

根据接线表要求将芯线穿入端子, 并拧紧小螺丝 (扭矩为0.2Nm)

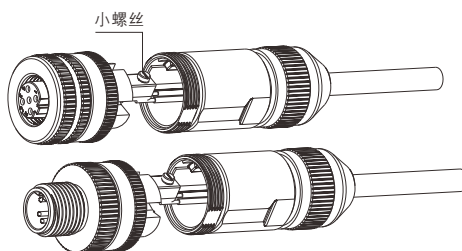

步骤 6

将螺母拧入主体 (扭矩为: 1.0Nm)。注: 胶芯的防呆位需与主体的防呆位对齐

